

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 116 «СОЛНЕЧНЫЙ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

445037, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Орджоникидзе, д. 17, тел.: 32-17-52, 32-17-36.

исходящий №76
от «22» апреля 2021г.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

В ответ на предписание №96/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, предоставляем План устранения замечаний по предписанию:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушения
1	Оборудование, используемое в автоматической установке пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, не подтверждено соответствию требованиям пожарной безопасности, в установленном порядке, (системы АПС и СОУЭ требуют замены, эксплуатируются более 10 лет)	По мере бюджетного финансирования Копии Писем в Департамент образования (Приложение 1) Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 (Приложение 2)
2	При оборудовании здания, автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	По мере бюджетного финансирования. Копии Писем в Департамент образования (Приложение 1) Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 (Приложение 2)
3	Помещение объекта не полном объеме защищено автоматическими пожарными извещателями пожарной сигнализации (подсобное помещение на кухне и административное помещение (кладовка) на первом этаже)	Выполнено. Копия Исполнительной документации. (Приложение 3)
4	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону (по факту использованы кабели телефонных линий).	По мере бюджетного финансирования Копии Писем в Департамент образования (Приложение 1) Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 (Приложение 2)
5	Во всем здании дошкольного учреждения, провода и кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре здания не проложены в строительных конструкциях, коробах, каналах из негорючих материалов или иных материалов, при использовании которых не выполняется требование: время до отказа работы соединительных линий СОУЭ превышает время эвакуации людей из здания - по факту прокладка проводов, являющихся не пожаростойкими, выполнена в горючих пластиковых кабель-каналах. (расчеты работы системы СОУЭ не представлены).	По мере бюджетного финансирования Копии Писем в Департамент образования (Приложение 1) Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 (Приложение 2)
6	При монтаже, ремонте и обслуживании системы оповещения	По мере бюджетного финансирования

	людей о пожаре и управления эвакуацией не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в дошкольном учреждении при применении СОУЭ 3-го типа не обеспечено оповещение всех работников учреждения о пожаре уровнем звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Количество речевых пожарных оповещателей не обеспечивают требуемый уровень звука системы оповещения во всех местах постоянного или временного пребывания людей, по факту в здании установлено 4 речевых оповещателя, расположенных в коридорах. При нахождении в детских группах и в спальнях помещениях звук СОУЭ органолептическим способом не слышен полностью.	Копии Писем в Департамент образования <i>(Приложение 1)</i> Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 <i>(Приложение 2)</i>
7	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (допущена замена, дополнительная установка дымовых пожарных извещателей иных типов, без внесения изменения в проектную документацию).	При ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности <u>соблюдаются</u> <i>(Приложение 4)</i>
8	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно при ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдаются проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (при срабатывании системы пожарной сигнализации в помещениях дошкольного учреждения: в подвальном помещении, под кухней) сигнал о сработке АПС на прибор приемно-контрольный не поступил, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сработала).	Июнь 2021 г.
9	Настенные речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от верхней их части до потолка менее 150 мм.	Локальный ресурсный сметный расчет №РС-512 <i>(Приложение 2)</i>
10	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания при пожаре (с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты).	Выполнено Копия договора и Акта выполненных работ прилагается. <i>(Приложение 5)</i>
11	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют действительности, а именно неверно указано размещение мест пожарных кранов.	Выполнено. Фото прилагается. <i>(Приложение 6)</i>
12	Запоры (замки) на дверях эвакуации из помещений групп не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Выполнено. Фото прилагается. <i>(Приложение 7)</i>
13	Двери лестничных клеток оборудованы неисправными приспособлениями для самозакрывания (при открывании двери устройство не выполняет свою функцию, не обеспечивает полное закрывание двери либо дверь остается в полностью открытом положении), указанные двери не имеют уплотнений в притворах.	Приспособления для самозакрывания дверей лестничных клеток отрегулированы, уплотнители в притворах установлены.
14	Ширина эвакуационных выходов в свету составляет менее 0.8 м., а именно: -на лестницу 3 типа - 0,7 м, второй этаж с юго-западной стороны -из помещений спальни в тамбур эвакуационного выхода - 0,72 м. 1 этаж с восточной стороны	Будет устранено при ремонте пристроенных веранд Письмо Министра образования и науки Самарской области от 11.03.2021 МО/928 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в

		Самарской области (Приложение 8)
15	Предусмотренные в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 помещения пищеблока не выделены противопожарными преградами (заполнение проемов в противопожарных преградах выполнено не противопожарными, установлены двери, без нормируемого предела огнестойкости - деревянные двери).	Приобретена противопожарная дверь, установка запланирована на май 2021 г.
16	В ограждении лестниц 3-типа вертикальные элементы не имеют просвет не более 0,1 м, фактически вертикальные элементы лестниц расположены на расстоянии друг от друга более 1 метра.	Август 2021 г. Будет устранено при ремонте пристроенных веранд Письмо Министра образования и науки Самарской области от 11.03.2021 МО/928 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области (Приложение 8)
17	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (в помещении подвала, под кухней)	Выполнено. Фото прилагается. (Приложение 9)
18	Эвакуационный путь (выход из здания) не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: площадки лестниц 3-го типа из детских групп расположенные на первых и вторых этажах здания (по факту - площадки лестниц 3-го типа находятся в аварийном состоянии, лестницы разрушены).	Октябрь 2021 г. Будет устранено при ремонте пристроенных веранд Письмо Министра образования и науки Самарской области от 11.03.2021 МО/928 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области (Приложение 8)
19	В помещении подвала (техническое помещение) организована мастерская, а так же допущено хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов	Выполнено. Фото прилагается. (Приложение 10)
20	В помещении медицинского кабинета допущена эксплуатация поврежденной распределительной коробки.	Июнь 2021 г.
21	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, а именно: световые табло выход находится в не работоспособном состоянии.	Выполнено. Фото прилагается. (Приложение 11)
22	Ширина горизонтального участка пути эвакуации (коридор 1 этажа) составляет менее 1 метра (при одностороннем расположении двери, открывающейся из помещения прачечной в коридор, за ширину эвакуационного пути по коридору принимается ширина коридора (1,2 м.), уменьшенная на половину ширины дверного полотна (0,8 м.).	Выполнено Фото прилагается. (Приложение 12)
23	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов допущено размещение на путях эвакуации (в проходах, коридорах, тамбурах, лестничных маршах) различного оборудования	Выполнено. Фото прилагается.

	(мебели, цветов, и др.), препятствующих безопасной эвакуации.	(Приложение 13)
24	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещения складского назначения обозначение его категории по взрывопожарной и пожарной опасности	Выполнено. Фото прилагается. (Приложение 14)

Заведующий



Ладька Е.Г.